

# 山东煤矿安全监察局鲁东监察分局

---

## 山东煤矿安全监察局鲁东监察分局公告

2020年第20号

根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令 第492号)《国务院办公厅关于加强安全生产监管执法的通知》(国办发〔2015〕20号)和《山东煤矿安全监察执法决定信息公开办法》(鲁煤监办〔2015〕56号),现将鲁东监察分局2020年10月4日至10月16日煤矿安全监察行政执法决定信息(除涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私外)予以公开,并接受社会监督。

特此公告。

附件:煤矿安全监察行政执法决定信息公开表

山东煤矿安全监察局鲁东监察分局

2020年10月16日



附件

## 煤矿安全监察行政执法决定信息公开表

序号	执法决定日期	执法主体	执法相对人	主要违法违规事实	违反法律法规	处理依据	处理决定内容
1	2020年10月4日	山东煤矿安全监察局鲁东监察分局	山东东山新驿煤矿有限公司	1. 1515综采工作面进风顺槽超前支护段3m巷道高度不足1.8m,不符合《煤矿安全规程》第九十七条第二款的规定。2. 1515综采工作面超前支护采用锚网索主动支护,需在巷道内补打锚索、W钢带,《1515综采工作面作业规程》未明确锚索的规格、安设角度,不符合《煤矿安全规程》第一百零二条第一项的规定。3. 1515综采工作面进风顺槽为运输巷,距离工作面100m-200m处输送机距离巷帮为300-400mm,不符合《煤矿安全规程》第九十条第一款第三项的规定。4. 1515进风顺槽内隔爆水棚安装的水袋采用易脱钩的布置,部分挂钩安装角度大于75°,不符合《煤矿井下粉尘综合防治技术规范》(AQ1020-2006)6.5.2.6g)的规定。5. 经查询矿井人员定位系统(KJ602b),1515综采工作面(重点区域)9月30日-10月2日人数最多为3人,经核实,1515综采工作面正常生产,作业人数超过12		《煤矿安全监察行政处罚办法》第六条	责令改正

				人，人数统计与现实不符，人员定位系统未进行检查维修，不符合《煤矿安全规程》第四条第四款的规定。6.1516 综采工作面轨道顺槽距工作面 100 米内顶板离层观测周期为 7 天，不符合《1516 综采工作面作业规程》距工作面 100m 内每天观测一次的规定。7.1508 综采工作面局部伞檐长度大于一米，最大突出部分超过 200mm，不符合《1508 综采工作面作业规程》的规定。			
2	2020 年 10 月 5 日	山东煤矿安全监察局鲁东监察分局	沂源县鲁村煤矿有限公司	1.1303 皮带巷第二部、第三部滚筒驱动带式输送机机头处无照明，不符合《煤矿安全规程》第三百七十四条第八项的规定。2.1303 皮带巷第二部滚筒驱动带式输送机机头处与巷道支护之间的间隙不足 0.5 米，不符合《煤矿安全规程》第九十条第一款第三项的规定。3.《沂源县鲁村煤矿有限公司矿井生产地质报告》编制时间为 2015 年 7 月，不符合《煤矿安全规程》第三十三条规定。4.《沂源县鲁村煤矿有限公司煤矿隐蔽致灾因素普查报告》编制时间为 2018 年 5 月，不符合《煤矿安全规程》第三十二条第一款规定。5.西 1306 采煤工作面现为炮采工艺，该采煤工作面作业规程中采煤工艺为普采，现场实际采煤工艺与《沂源鲁村煤矿有限公司采煤工作面作业规程（西 1306 采煤工作面）》不符。	《煤矿安全监察行政处罚办法》第六条	《煤矿安全监察行政处罚办法》第六条	责令改正
3	2020 年 10 月 7 日	山东煤矿安全监察局鲁东监察分局	淄博王庄煤矿有限公司	1.4007 联络巷滚筒驱动带式输送机机尾处约 20 米未安装沿线急停装置，不能实现沿线急停闭锁功能，不符合《煤矿安全规程》第三百七十四条第三项的规定。2.4007 联络巷穿墙电缆的墙的两边未设	《煤矿安全监察行政处罚办法》第六	《煤矿安全监察行政处罚办	责令改正

				置注有编号、用途、电压和截面的标志牌；电缆穿过墙壁部分未用套管保护，也未严密封堵管口，不符合《煤矿安全规程》第四百六十五条第四款、第四百六十七条的规定。3. 4007 进风巷绞车硐室内两台开关与墙壁之间距离不足 0.5m, 两台开关之间、开关与绞车之间距离不足 0.8m, 不符合《煤矿安全规程》第四百五十九条的规定。4. 1005 轨道巷沿途铺设的轨道维护不及时，不符合《煤矿安全规程》第三百八十条第四项的规定。5. 矿井未按规定每 3 年至少组织或安排地质技术人员接受继续教育或业务培训，不符合《煤矿地质工作规定》第八条的规定。6. 至 2020 年 10 月 7 日现场监察时，矿井未进行 2020 年度水质监测，不符合《煤矿防治水细则》第二十七条第九项的规定。	条	法》第六条	
4	2020 年 10 月 7 日	山东煤矿安全监察局鲁东监察分局	山东里能里彦矿业有限公司	1. 六采区辅运联络巷滚筒驱动带式输送机与六采区辅助轨道巷滚筒驱动带式输送机搭接处未安设照明，不符合《煤矿安全规程》第三百七十四条第八项的规定。2. 现场检查时，由检测工调校六采区辅助回风巷皮带头处的甲烷传感器，未在新鲜风流或使用空气样调校零点，不符合《AQ1029-2019 煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》8.3.3 的规定。3. 六采区辅助轨道巷（已掘进 400m）未施工水沟和临时水仓，现场检查时迎头 10m 段积水深 10cm，不符合《六采区辅助轨道巷作业规程》中“低洼点设置临时水仓、及时施工水沟”的规定。4. 16 层煤、17 层煤通风系统图中 17704 上顺槽编号		《煤矿安全监察行政处罚办法》第六条	责令改正

				MB-89 密闭未标注, 17704 上顺槽、九采区三号联络巷名称未标注, 编号 MB-27 密闭标注位置错误, 矿井通风系统图修改不及时, 不符合《煤矿安全规程》第一百五十七条第一款的规定。5. 17904 综采工作面乳化液泵站压力为 27Mpa, 不符合《17904 综采工作面作业规程》中“泵站压力不小于 30Mpa”的规定。6. 17904 综采工作面移动变电站 3 台低压总馈电开关 10 月 6 日未进行低压漏电保护跳闸试验, 不符合《煤矿安全规程》第四百五十三条第四款的规定。7. 现场试验 17904 综采工作面应急广播装置声音较小, 不能保证井下人员能够清晰听见应急指令, 不符合《煤矿安全规程》第六百八十五条的规定。			
5	2020 年 10 月 7 日	山东煤矿安全监察局鲁东监察分局	山东里能里彦矿业有限公司	六采区回风联络巷滚筒驱动带式输送机控制启动器按钮不完好, 无法操作, 不符合《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第十五条第一款的规定。	《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第十五条第一款	《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第五十四条	责令改正, 并处罚款一万元整
6	2020 年 10 月 15 日	山东煤矿安全监察局鲁东监察分局	山东东山新驿矿业有限公司	南翼集中运输巷在用的两台矿用隔爆型真空馈电开关(位于回风流中), 未安装甲烷传感器, 未实现甲烷电闭锁, 不符合《煤矿安全规程》第一百六十八条第二款规定。	《中华人民共和国安全生产法》第三十三条第	《中华人民共和国安全生产法》第	责令改正, 并处罚款一万元整

					一款	九十六 条第二 项	
--	--	--	--	--	----	-----------------	--